





西側ピット北部拡幅全面

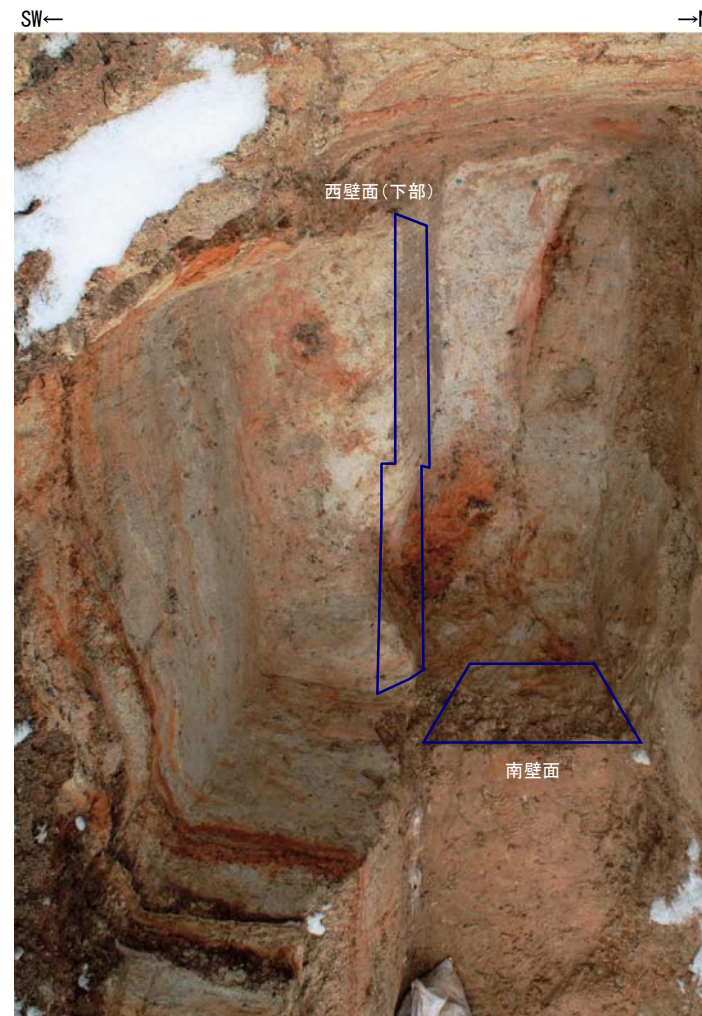

西壁面(下部)

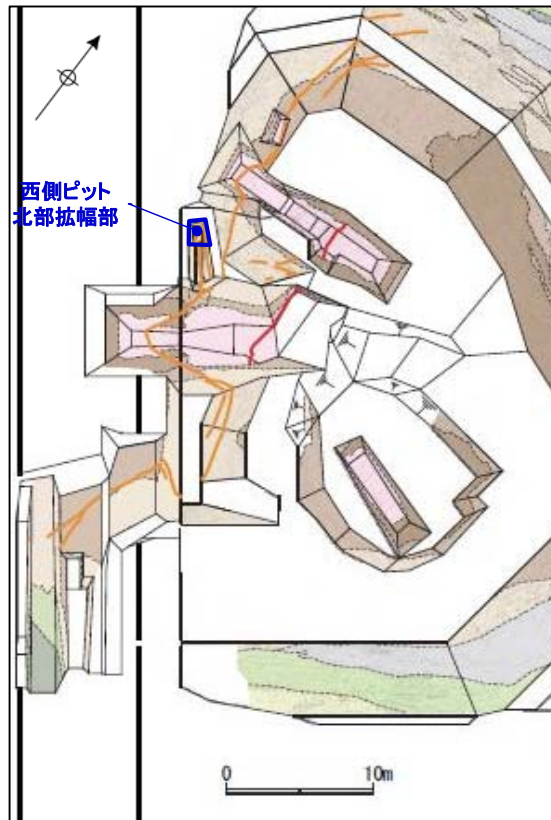


南壁面

D-1トレンチ西側ピット北部拡幅部(K断層) スケッチ

H25.4.24評価会合資料を一部修正

H25.7.11報告書を一部修正

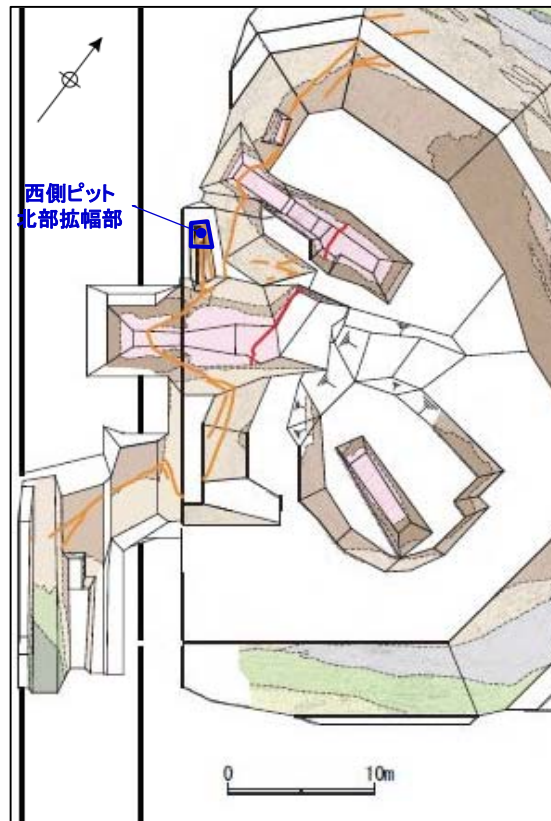


断層の走向傾斜 (偏角未補正)

- ① f:N19W50E (堆積構造に沿う滑り)
- ② f:N54W53S (NNW 系)
- ③ f:N11W43W (NNW 系)
- ④ f:N42W62W (NNW 系)
- ⑤ f:N7W83W (NS 系)
- ⑥ f:N27W67W (NNW 系)
- ⑦ f:N13W72W (NS 系)
- ⑧ f:N18W38W (NNW 系)
- ⑨ f:N2W86W (NS 系)
- ⑩ f:N10E81E
- ⑪ f:N7W71W (NS 系)

f:せん断面

※走向は偏角未補正である。

地質凡例

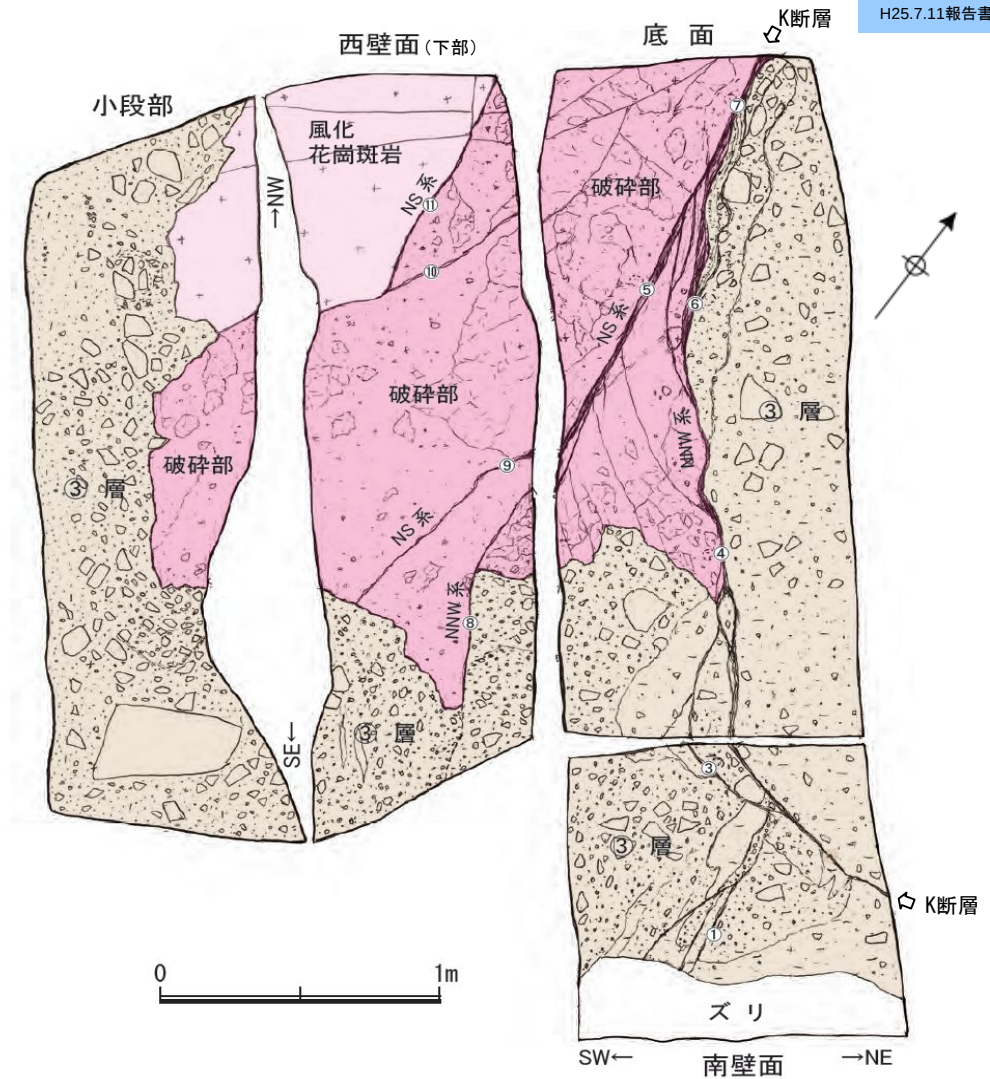

K断層は、③層を変位させ、ピット内においてN-S方向からNNW-SSE方向の断層に屈曲して走向を変えている。

なお、屈曲部から南方へ分岐するN-S方向の断層は、③層に変位・変形を与えていない。